取扱説明書

HITACHI Inspire the Next

日立井戸用浄水器

交換用カートリッジ


型式 E-25X

●交換用ろ材E-25FXは裏面をご覧ください。


この製品は日本国内用です。海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

カートリッジの交換のしかた

■交換の手順 カートリッジは、2個同時に交換してください。

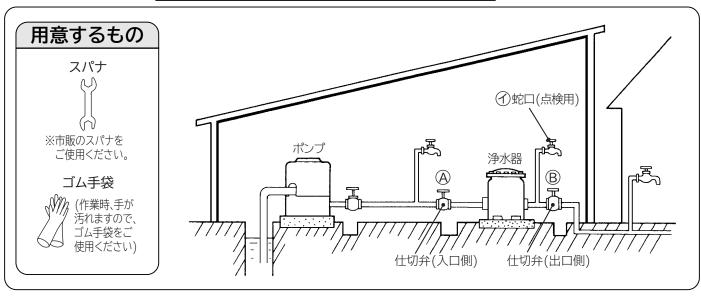


- ポンプの電源を切り■ ます。
- **2** 仕切弁 A と B を閉じます。
- 3 蛇口① を開き、配管の 圧力を下げます。

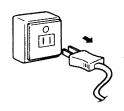






- **4** タンクカバーを外します。
- **5** ドレンキャップを外し 排水します。
- **6** カートリッジを上に 引き抜きます。

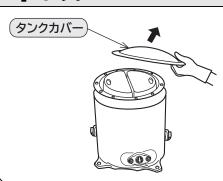


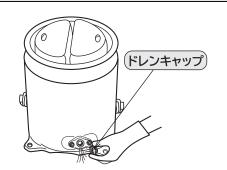




7 カートリッジの輸送用 テープをはがします。

● カートリッジの集水管をろ過タンク内の コレクターに差し込みます。

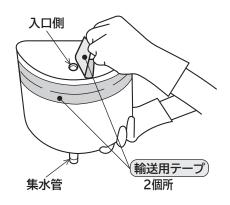

で注意

- ●集水管をへこまさないように注意 してください。
- ●カートリッジの入口側を上向きに してテープをはがしてください。 (入口側を下向きにしますとろ材 がこぼれます)

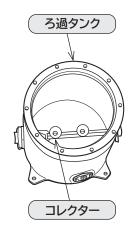



タンクカバーを取り付けます。



- ●ボルトの締めつけは、市販のスパナをご使用ください。
- ●ボルトは対称位置のものを順次に締めつけてください。

ご注意

●ボルト、ナットはなるべく均等に締めつけてください。 不均等な締めつけや、過大な締めつけは、水漏れやボルト 破損の原因になります。

- **ご注意** ●カートリッジ交換時は、一時的にろ材(活性炭)の微粉末が流れ出て、黒く濁った水が出ますので、点検 用蛇口を開いて、透明な水になるまで出し続けてください。 ※黒く濁った水を流すと、温水器などの機器の故障の原因となる場合があります。
- **お願い** ●使用済みカートリッジの廃棄につきましては、各自治体の条例などに従い、正しく廃棄願います。

匈日立アプライアンス株式会社

取扱説明書



日立井戸用浄水器

交換用ろ材


型式 E-25FX

●交換用カートリッジE-25Xは裏面をご覧ください。

この製品は日本国内用です。海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ろ材の交換のしかた

■交換の手順

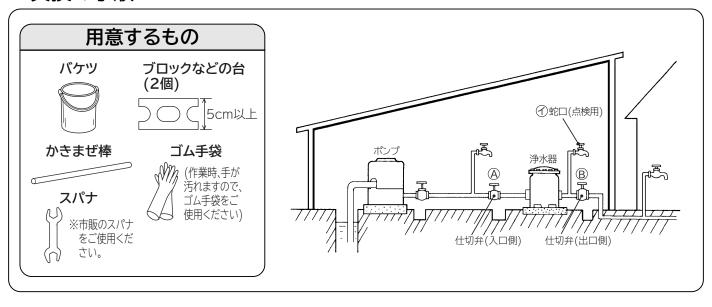

1 ポンプの電源を切ります。	2 仕切弁 A と B を閉じます。	3 蛇口①を開き、配管の 圧力を下げます。
4 タンクカバーを外します。	5 ドレンキャップを外し 排水します。	6 同じ高さのブロックな どを並べます。
タンクカバー	ドレンキャップ	5~10cm

カートリッジを上に引き抜き、「6」で用意したブロックの上に置き ます。その際、出口側の集水管をブロックのすき間に入れます。

入口側

出口側



●カートリッジは取り外した際、横倒し しないでください。ろ材がこぼれます。

(カバー

(集水管)

●集水管の先端が地面に触れない よう注意してください。

カバーを取り外します。




ろ材の漏れ防止のため、カバーは外 しにくくなっています。

カートリッジ内の中ふ たを取り外します。



ろ布を傷つけないようにしてくださ い。

カートリッジ内を水洗 いします。

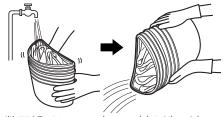

数回繰り返して中のろ材を洗い流し てください。

┫┫ 水によく溶かしたろ材 (1袋全部)を入れます。



もう一方のカートリッジも 同様に作業します。

注意 ●集水管から少量の黒い 水が流れます。

)カートリッジに中ふた ┗ を取り付けます。



中ふたは確実に取り付けてください。│てください。

カバーを取り付けます。



注水管でろ布を傷つけないようにし

ドレンキャップを取り 付けます。



カートリッジの集水管をろ過タンク内 「のコレクターに差し込みます。



タンクカバーを取り付けます。



ボルトは対称位置のものを順次 に締めつけてください。

ご注意

●ボルト、ナットはなるべく 均等に締めつけてください。 不均等な締めつけや、過大 な締めつけは、水漏れやボ ルト破損の原因になります。

- **注意** ●ろ材交換時は、一時的にろ材(活性炭)の微粉末が流れ出て、黒く濁った水が出ますので、点検用蛇口を 開いて、透明な水になるまで出し続けてください。
 - ▶ろ材の交換を繰り返すとろ布が目詰まりし水の出が悪くなるため、定期的にカートリッジを交換してく ださい。

🕲 日立アプライアンス株式会社

※黒く濁った水を流すと、温水器などの機器の故障の原因となる場合があります。

3-M3480-6 F7(H)